


# چکش های ویبره مدل :

## SP2010 SP2020

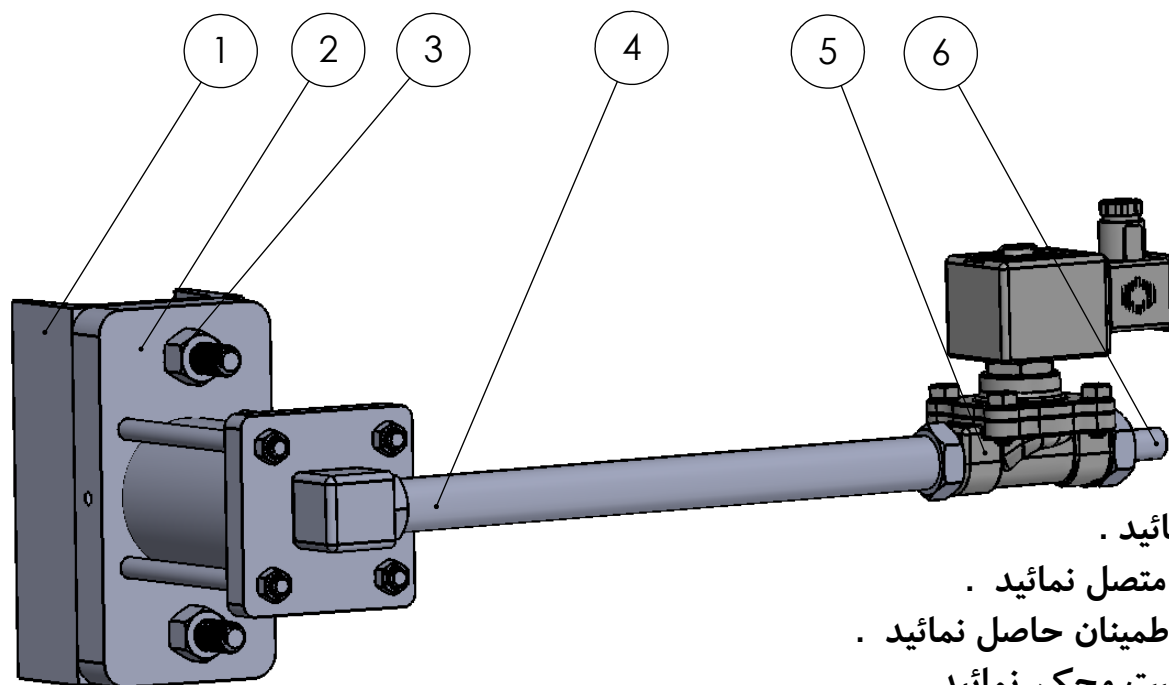

### طریقه نصب :

- ۱- پروفیل ناودانی را بصورت عمودی در موقعیت جوش نمائید .
- ۲- چکش را توسط پیچ و مهره (همراه با واشر ) به ناودانی متصل نمائید .
- ۳- پیچ و مهره را بخوبی محکم نموده و از سفت بودن آن اطمینان حاصل نمائید .
- ۴- شیلنگ را به نازل ورودی چکش وصل نموده ، توسط بست محکم نمائید .
- ۵- شیر برقی را در مسیر شیلنگ متصل نموده ، توسط بست از اتصال آن مطمئن شوید .
- ۶- ورودی شیر برقی را به خط تغذیه هوای فشرده متصل نمائید .

\* - بهترین فشار برای کار کرد چکش ۴ تا ۶ بار در نظر گرفته شود .

\*- تایمر دیجیتال ارسالی بنا به موقعیت اپراتور قابلیت نصب در تابلوی برق و هر مکان دیگر را دارا می باشد . همچنین می توان سیستم فرمان را به سایر ادوات الکترونیک مانند خطوط PLC نیز مرتبط نمود .

